


Problem z drukowaniem związany z ustawieniem ditheringu sterownika drukarki w systemie Windows

Wykryto problem z drukowaniem związany z funkcją ditheringu sterownika drukarki SATO dla systemu Windows.

Występowanie problemu

Błąd zaobserwowano przy zmianie ustawienia ditheringu sterownika drukarki w wersji 8.4.9.27651 z wartości domyślnej („Clipart”).

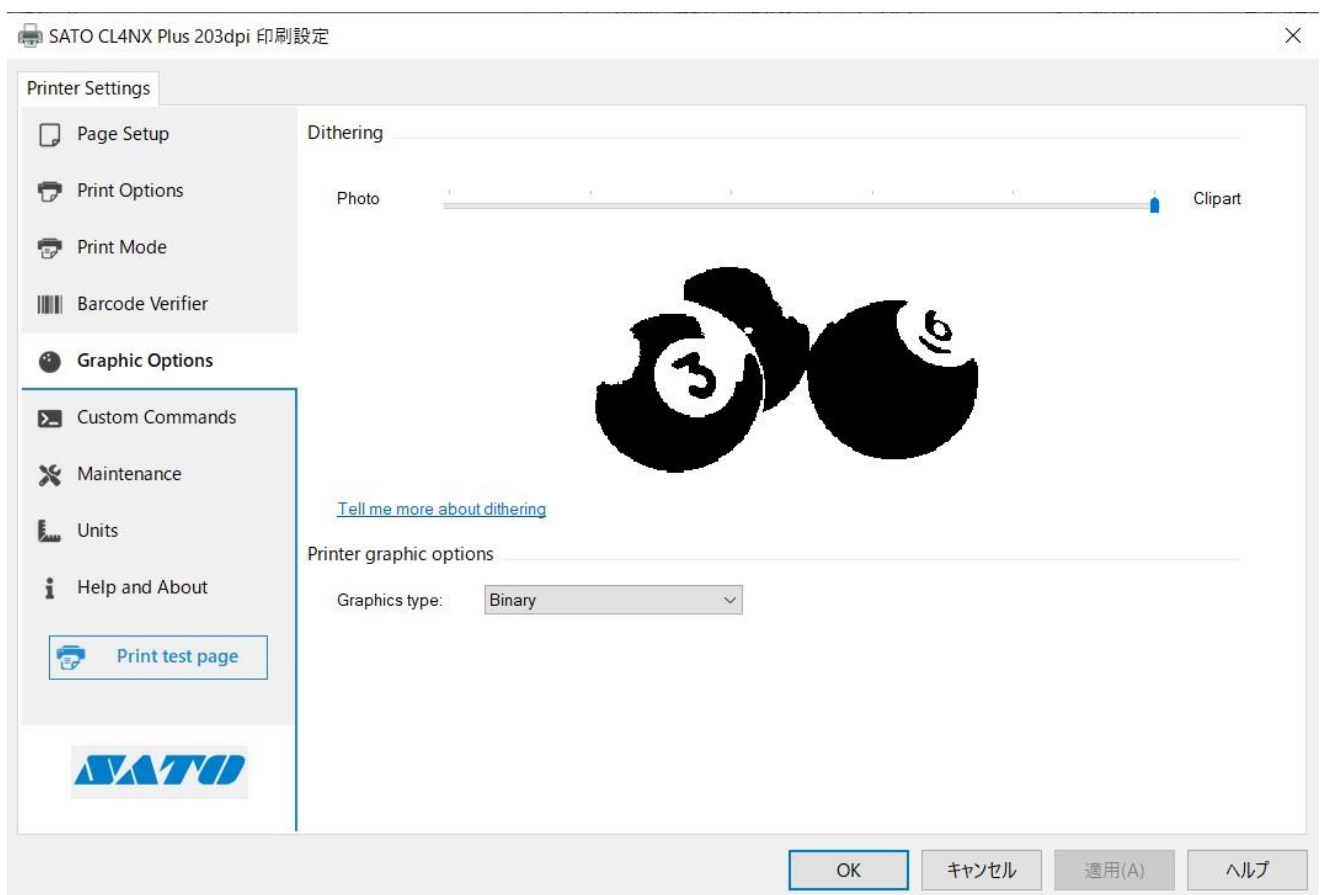

Szczegóły

W przypadku drukowania przy użyciu sterownika drukarki dla systemu Windows 8.4.9.27651 i zmiany ustawienia ditheringu na inne niż ustawienie domyślne („Clipart”), wyniki drukowania mogą różnić się od wcześniejszych wersji sterownika. Jest to spowodowane awarią funkcji ditheringu i może być bardziej widoczne, jeśli w układzie wydruku występują wyrażenia tonowe (obrazy kolorowe lub w skali szarości).

Oznaki, że możesz doświadczać tego problem

1. Jeśli dithering jest ustawiony na „Foto”, gradacja (w logo itp.) może nie zostać

wydrukowana.

*Testowano za pomocą programu Acrobat Reader

2. Po zmianie ustawienia ditheringu na inne niż „Clipart” wydrukowany obraz może nie ulec zmianie.

*Testowano w programie Microsoft Excel

Tego problemu nie zaobserwowano podczas drukowania:

1. Kody 1D i 2D wykorzystujące czcionkę kodów kreskowych lub czcionkę poleceń
2. Tekst przy użyciu czcionki rezydentnej lub czcionki poleceń
3. Dowolna zawartość, gdy sterownik używany jest w trybie pass-through

Zapobieganie

Pobierz najnowsze sterowniki [tutaj](#).